

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI  
**CAFFE' BORSA**  
proposta *FINANZA DI PROGETTO*  
ai sensi dell'art. 183 comma 15 D. Lgs. n.50/2016  
CON RESTAURO GENERALE DEL COMPLESSO EDILIZIO

Data: Febbraio 2017 Scala: 1:50 - 1:20

PROGETTO DI FATTIBILITA' - ALLEGATO 1  
TAVOLA 24 - STATO DI PROGETTO

<b>- Sezione D-D</b>	<b>COMMITTENTE:</b> Comune di Lonigo
	<b>PROMOTORE:</b> Costituendo <i>R.T.I.</i> (raggruppamento temporaneo imprese)
	<b>PROGETTISTA:</b>


Studio di Architettura  
Arch. Giorgio Casella  
archistudio.cf@gmail.com  
Via Delmadio, 6  
36045 Lonigo (VI)  
tel./fax 0444 436438  
E-mail: archistudio.cf@gmail.com  
P.E.C.: giorgio.casella@archiworldpec.it

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' STRUTTURALI


- Lievo di tutte le nervature e massetti eseguiti in calcestruzzo al primo e secondo impalcato.
- Lievo di tutti i controsoffitti in travetti di calcestruzzo, tavelloni ed intonaco al primo e secondo impalcato e al sottotetto; ad esclusione dei controsoffitti in canniciato del primo impalcato (solai A, B, C), vedi tavola 11 "Rilievo Critico".
- Irrigidimento primo e secondo solaio ligneo, con posizionamento di secondo assito in tavoloni sp. cm. 6 circa, collegati alle travature sottostanti e alle murature portanti.
- Costruzione di controsoffitto del sottotetto in sostituzione di quello esistente in travetti di calcestruzzo tavelloni (parte alta) e supporto in legno con tavelloni (parte bassa), da eseguirsi con travi in legno lamellare e assito. Il controsoffitto non sarà aperto al pubblico ma con la funzione di manutenzione per il tetto.
- Pulizia di tutte le travature in legno e assito esistenti contro gli agenti biogeni del primo e secondo impalcato, con eventuali interventi di consolidamento di parti ammalorate o danneggiate (ora non visibili), rimozioni di eventuali elementi estranei.
- Costruzione nuovi impianti al primo e secondo impalcato da ricoprirsi con massetti e pavimenti costituiti esclusivamente da materiali leggeri.
- Valutazione dell'efficacia delle catene metalliche esistenti con eventuale sostituzione di catene non più idonee.
- Ripristino continuità muraria del vano scala e delle parti lesionate (vedi tavola 12 e 13), mediante interventi di cucì e souci.




SEZIONE D-D

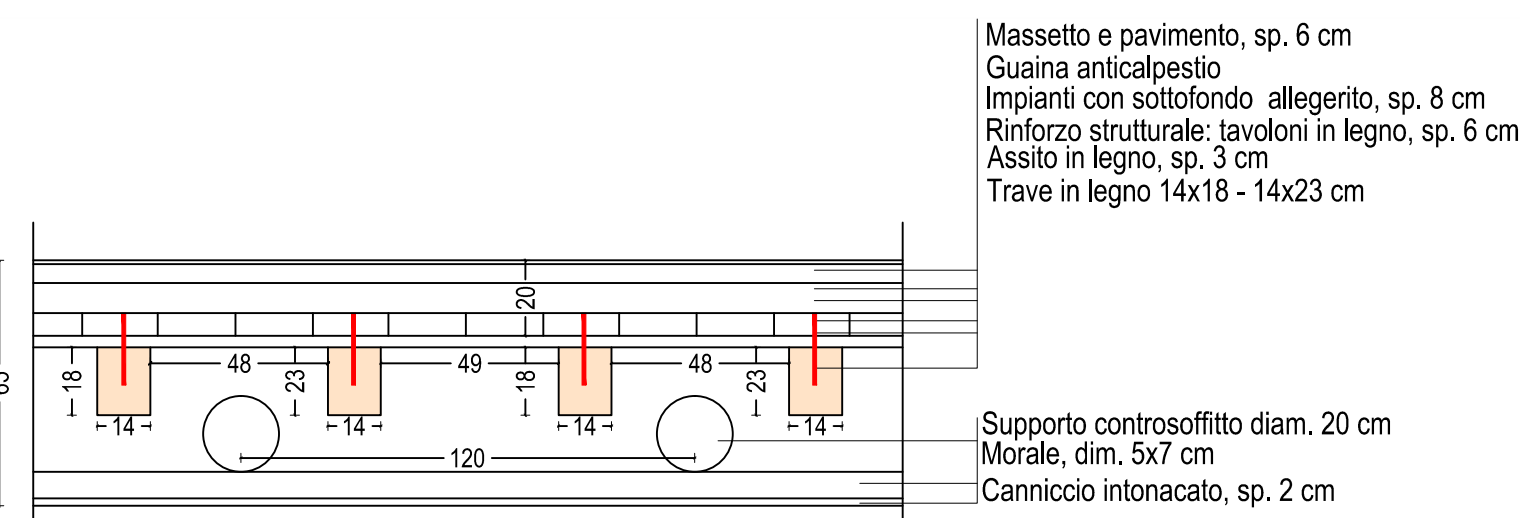


SOLAI A

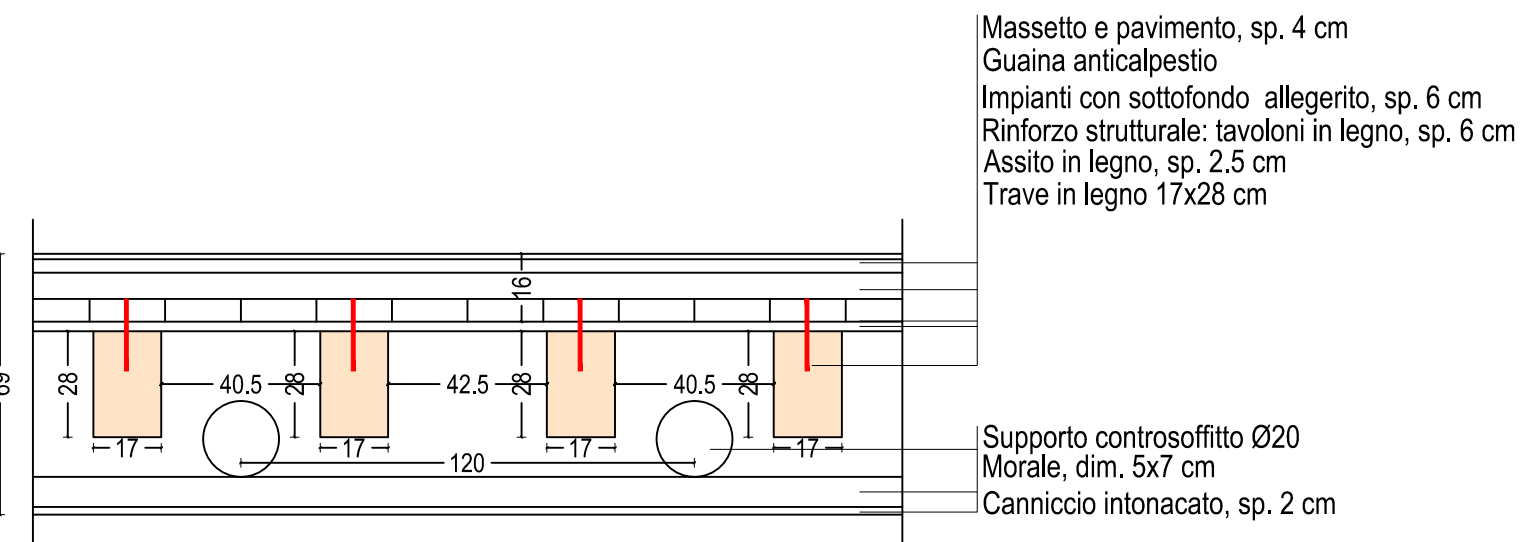


SOLAI B

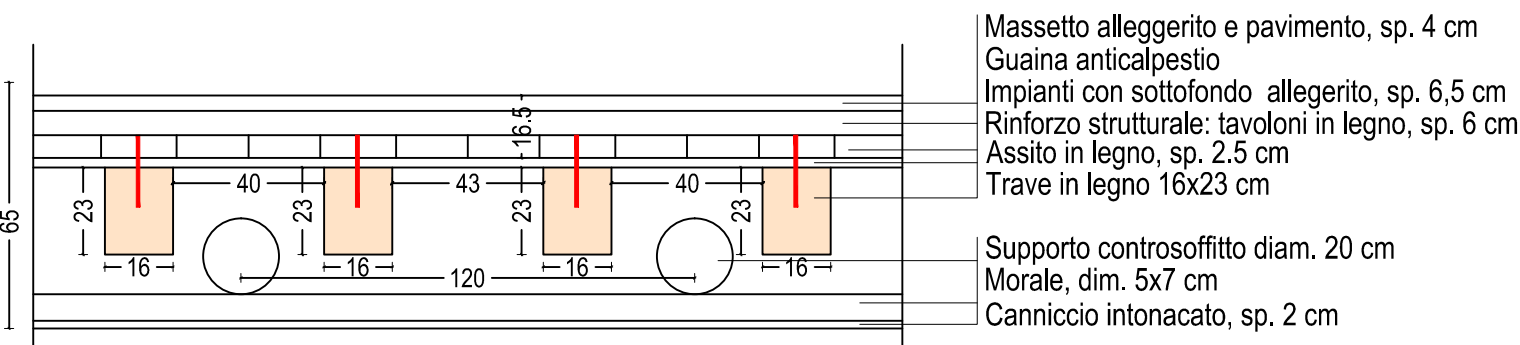


SOLAI C

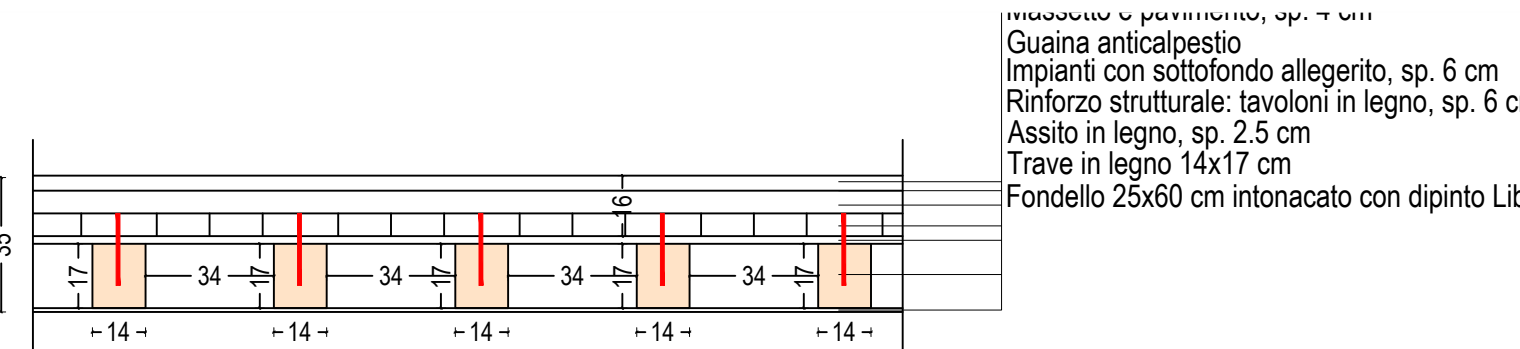


SOLAI D

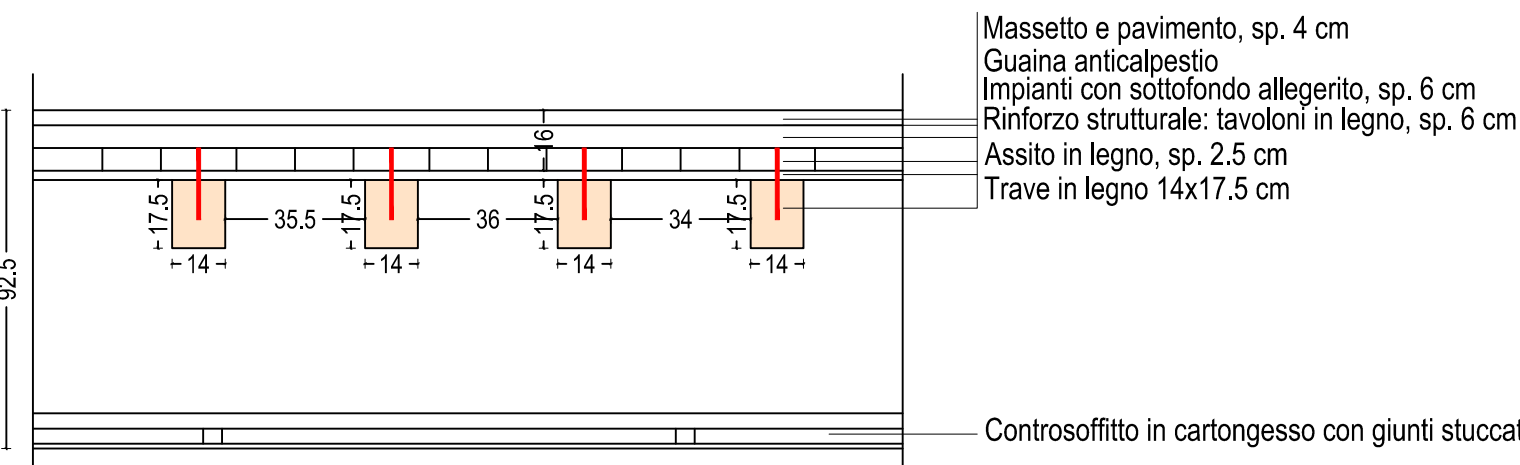


SOLAI F

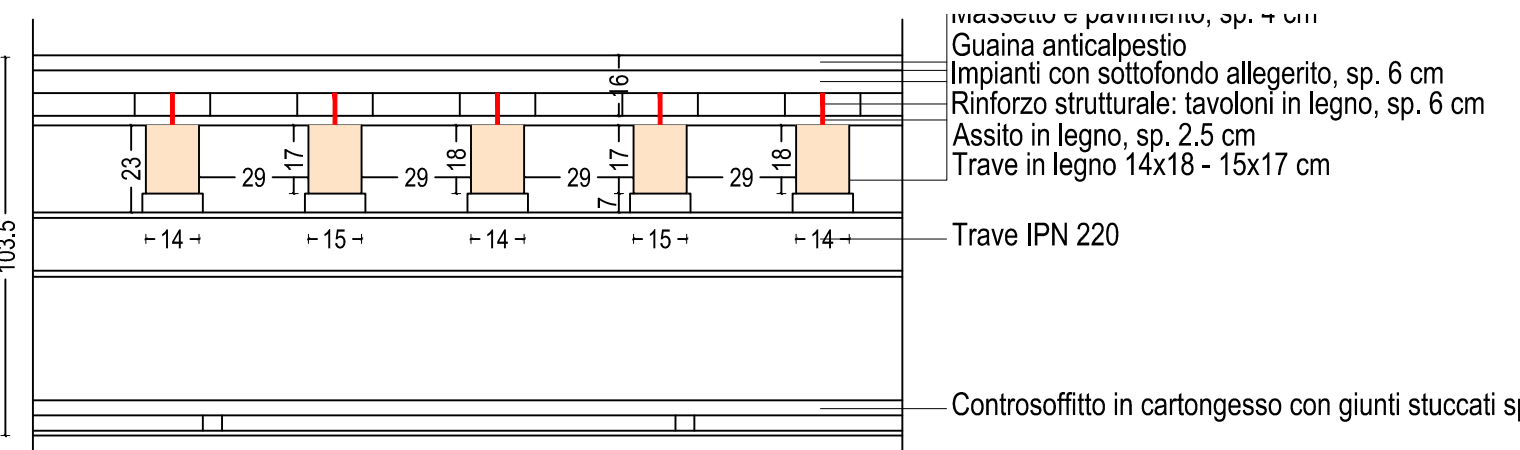


SOLAI G

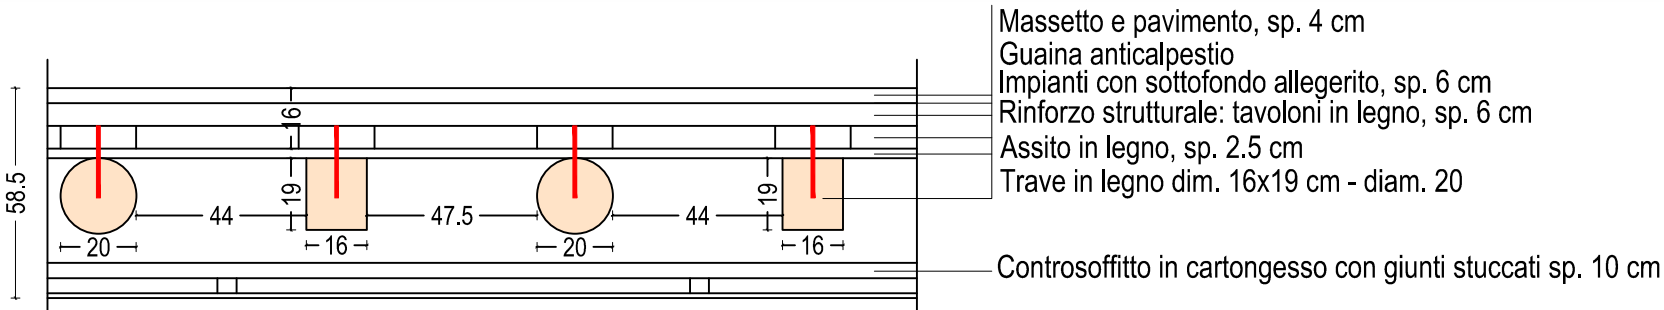


SOLAI H

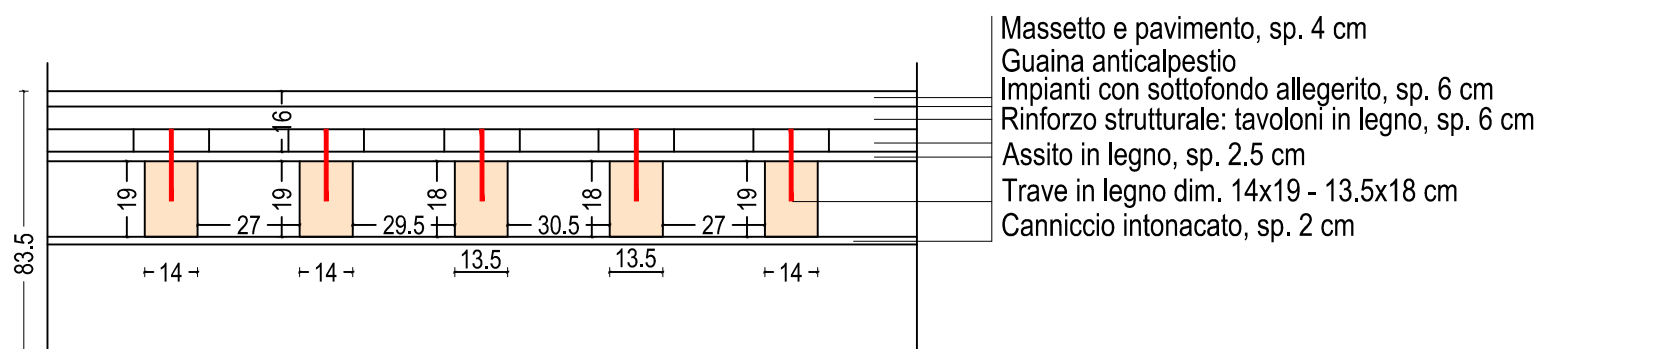


SOLAI I

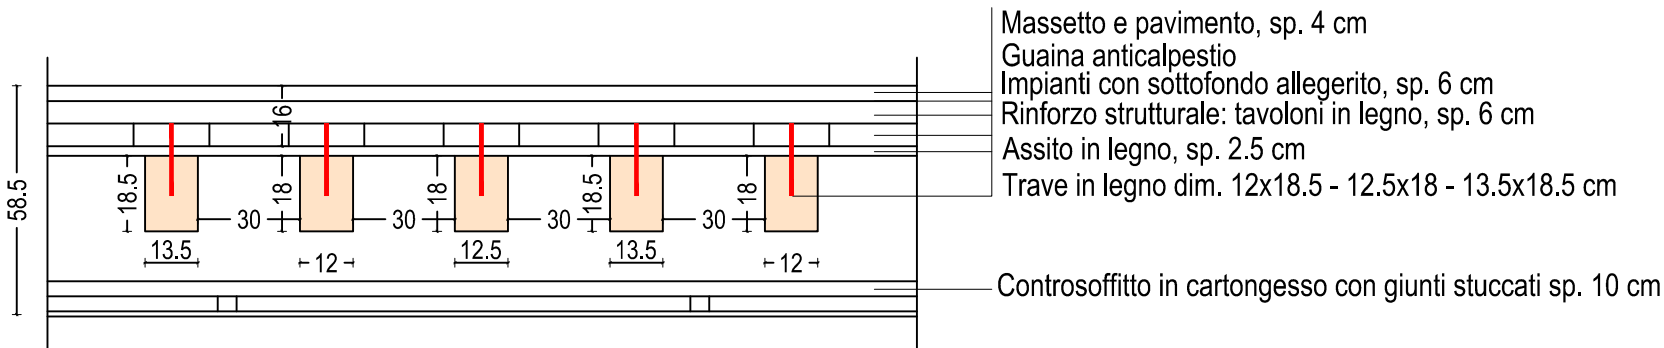

SOLAI L

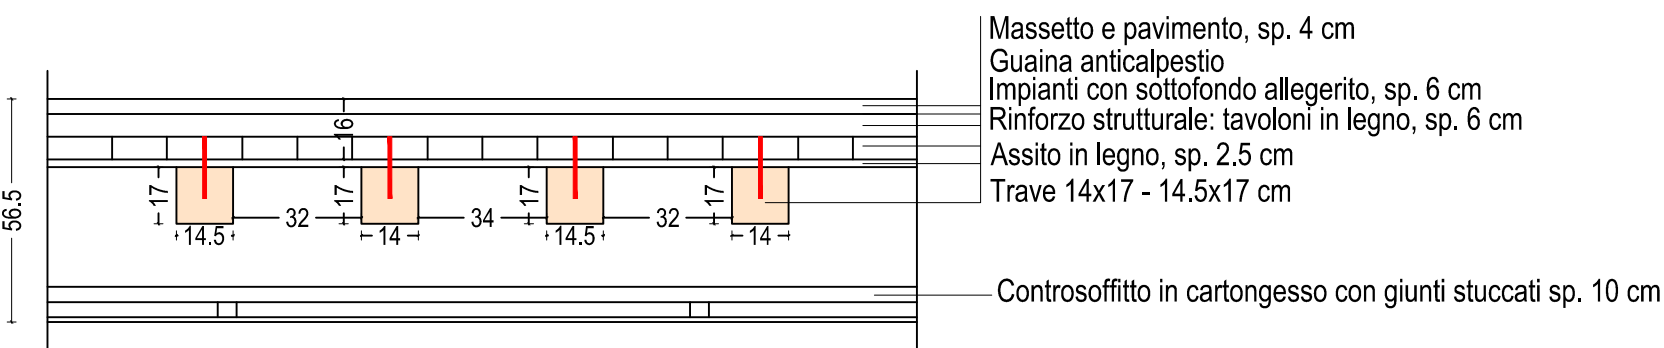

SOLAI M

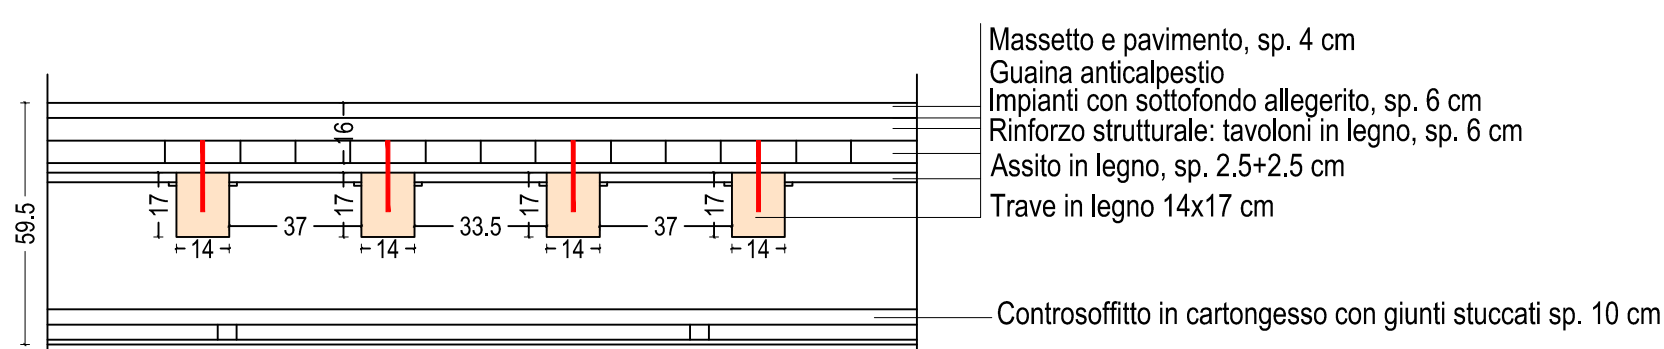

SOLAI N-O